

Inspeção de poste de rede de distribuição

000001 · Rev. 00

Emitido em 16/10/2026, 15:36

Exemplo Engenharia de Inspeções Ltda (empresa fictícia)
· CNPJ 11.222.333/0001-81
Rua Exemplo, 200, Sorocaba/SP (fictício)

RESULTADO DA INSPEÇÃO

APTO COM RESTRIÇÕES

2 não conformidades com prazo de correção

1. IDENTIFICAÇÃO

Organismo emissor	Exemplo Engenharia de Inspeções Ltda (empresa fictícia) · CNPJ 11.222.333/0001-81 Rua Exemplo, 200, Sorocaba/SP (fictício) Não acreditado, organismo de inspeção tipo C
Contratante	Distribuidora Exemplo (fictícia)
Local	Rua Exemplo, Sorocaba/SP (fictício)
Projeto	Inspeção de rede de distribuição · trecho 12
Objeto	Inspeção de poste de rede de distribuição · P-104233
Coordenadas (WGS84)	-23.508400, -47.461700
Vistoria realizada	16/10/2026, 14:10 a 16/10/2026, 14:52
Inspetor	Marina Duarte
Formulário	Inspeção de poste de rede de distribuição, versão 1

2. ESCOPO, NORMAS E METODOLOGIA

Escopo	Inspeção visual de poste da rede de distribuição aérea: estrutura, cruzetas, isoladores, aterramento, estai, compartilhamento e entorno.
Normas de referência	ABNT NBR 8451 (postes de concreto para redes de distribuição) ABNT NBR 8456 (postes de eucalipto preservado para redes de distribuição) ABNT NBR 15688 (redes de distribuição aérea com condutores nus) NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) ABNT NBR 15214 (compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações) Regulamentação ANEEL/ANATEL de compartilhamento de postes vigente
Metodologia	Inspeção visual a partir do solo, com registro fotográfico geomarcado, sem intervenção na rede energizada e com as medidas de segurança da NR-10.
Desvios do método	Nenhum.

3. NÃO CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO (2)

ITEM	GRAVIDADE	DESCRIÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
NC-01 · Vegetação sem contato e com a folga mínima da rede	Média	Galhos de árvore da calçada próximos aos condutores de média tensão, sem contato, abaixo da distância de segurança da distribuidora. Ver foto NC-01. Ação recomendada: Programar a poda da árvore com a distribuidora, por equipe habilitada para trabalho próximo à rede energizada.	15/11/2026	Distribuidora Exemplo (fictícia)

3. NÃO CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO (continuação)

ITEM	GRAVIDADE	DESCRIÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
NC-02 · Cabos de telecom fixados, identificados e na faixa de ocupação	Baixa	Dois cabos de telecomunicações sem plaqueta de identificação do ocupante. Ver foto NC-02. Ação recomendada: Notificar os ocupantes para identificar os cabos, conforme a regulamentação de compartilhamento vigente.	14/01/2027	Distribuidora Exemplo (fictícia)

Prazos contados da data da vistoria, conforme a gravidade. O fechamento de cada item exige reinspeção.

4. REGISTRO DA VISTORIA

Identificação

Número da placa	P-104233
Tipo de poste	Concreto duplo T
Altura	11 m
Resistência nominal	300 daN
Localização	-23.508400, -47.461700

Estrutura

Sem trincas ou fissuras aparentes	Conforme
Sem armadura exposta	Conforme
Prumo sem inclinação visível	Conforme
Base e engastamento sem erosão do solo	Conforme


Equipamentos

Cruzetas (1)

Item 1	
Posição	Superior
Material	Concreto
Cruzeta íntegra e bem fixada	Conforme
Isoladores sem trinca, lascamento ou marca de descarga	Conforme
Aterramento conectado e sem corrosão	Conforme
Estai tensionado e sem corrosão	Não se aplica
Conexões e emendas sem sinal de aquecimento	Conforme

Entorno

Vegetação sem contato e com a folga mínima da rede	Não conforme · gravidade média · Galhos de árvore da calçada próximos aos condutores de média tensão, sem contato, abaixo da distância de segurança da distribuidora.
Extensão de poda necessária	4 m
Há cabos de telecomunicações no poste?	Sim

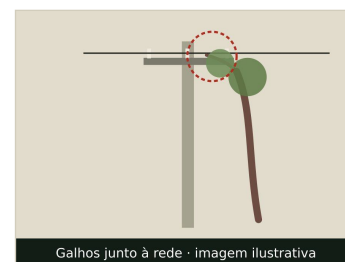

Galhos junto à rede · imagem ilustrativa
NC-01 · 16/10/2026, 14:18 · -23.50840, -47.46170 ±6 m

Cabos de telecom fixados, identificados e na faixa de ocupação	Não conforme · gravidade baixa · Dois cabos de telecomunicações sem plaqueta de identificação do ocupante.
--	--

4. REGISTRO DA VISTORIA (continuação)



NC-02 · 16/10/2026, 14:23 · -23.50840, -47.46170 ±6 m

Acesso ao poste

Próxima inspeção recomendada


Fotos do poste

Observações

Livre

1 arquivo

Inspeção a partir do solo, em dia seco, com a rede energizada.

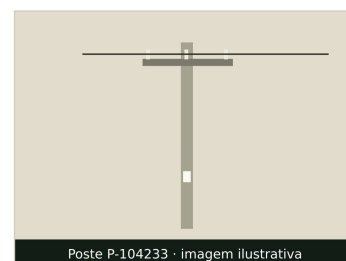

16/10/2026, 14:28 · -23.50840, -47.46170

5. LIMITAÇÕES E VALIDADE

Limitações

Não inclui ensaio de carga, medição de resistência de aterramento nem inspeção por escalada, salvo quando registrado no item.

6. PARECER E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Estrutura e equipamentos sem não conformidade. Poda e identificação dos cabos de telecomunicações a programar. O responsável confirmou que esta aprovação não define nova data de próxima inspeção. Um vencimento anterior conhecido do ativo é mantido no cadastro.

Responsável técnico

Eng. Marina Duarte

Registro profissional

CREA-SP 5060000000

ART

2620261234567

Aprovado em

16/10/2026, 15:36

Observação

Vistoria realizada e aprovada pelo mesmo profissional.

Marina Duarte

Eng. Marina Duarte · CREA-SP
5060000000



Verifique a autenticidade deste laudo

<https://goflowfield.com/verificar/d77a2375-7294-4367-b7bf-887be6e3ab7d>

SHA-256 do conteúdo: 3633def68125d95cd1c8c78957475566911f88ece6f18485cf6c309571ed5ff9

Assinatura eletrônica (MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º). A página de verificação informa se esta revisão ainda vale e entrega o PDF original, para comparar com este arquivo.

Nome, registro e ART/RRT/TRT são declarados pelo emissor. O FlowField não verifica sua autenticidade, regularidade ou abrangência no conselho. Os resultados referem-se exclusivamente ao item inspecionado, na data e nas condições descritas. Este laudo só pode ser reproduzido por inteiro.